尊敬的顾客

感谢您使用本公司产品。在您初次使用该仪器前,请您 详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动,我们不一定能通知到您,敬请谅解!如有疑问,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!

◆ 慎重保证

本公司生产的产品,自发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操 作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定 值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸 露的接点和部位。

在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请 本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告: 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一 、	概述	.5
_,	性能指标	.6
三、	面板说明	.6
四、	测试及操作方法	.7
五、	注意事项1	3
六、	故障分析与排除1	3
七、	运输、贮存1	3
八、	开箱及检查1	4
九、	其他1	4
+,	装箱单	.15

衷心的感谢您选择了我们的产品!

为了您更好的使用本仪器,在使用之前请您务必仔细阅读使用 说明,详细了解其主要性能以及使用方法。

注意事项:

① 测量过程中不允许拆卸接线及直接关闭电源。



- ② 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
- ③ 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动 开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待 30 秒钟后才可拆卸接线。
- ④ 测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地, 否则会导致数据稳定时间延长。

一、概述


本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,是现场测量变压器直流电阻的最佳选择。

二、主要技术指标

测试电流	单相 : 1A 5A 10A 20A	
侧风电机	三相: 1A 5A 10A	
	单相 : 1A 10mΩ ~ 20Ω	
	$5A 1m\Omega \sim 4\Omega$	
	$10A$ $1m\Omega$ $\sim 2\Omega$	
测量范围	$20A$ $1m\Omega$ $\sim 1\Omega$	
	三相 : $1A$ $10m\Omega \sim 6\Omega$ (每相)	
	5A 1mΩ ~ 1Ω (每相)	
	10A 1mΩ ~ 0.6Ω (每相)	
测量准确度	土(0.2%满量程土2 个字)	
最大分辨率	0.1 μ Ω	
数据存储容量	150 组	
电源	AC 220V±22V, 50Hz±2 Hz	
工作环境	环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%	

三、面板说明

直阻仪面板图如下:

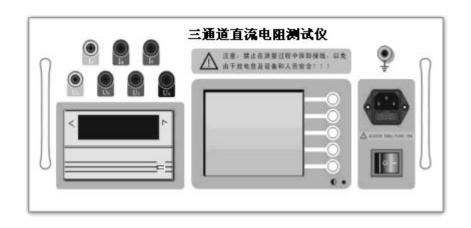


1. Ia Ib Ic : 直流电流输出,单相或两相测量时 Ia 和 Ib 为电流输出。

2.Ua Ub Uc Uo: 测量电压输入,单相测量时 Ua 和 Ub 为电压输入,两相测量时 Ua 和 Ub 为第一通道电压输入,Uc 和 Uo 为第二通道电压输入。

3.面板式打印机: 打印输出测量结果。

4.液晶显示器 : 显示测量结果和操作提示信息,同时在右侧的按键定义区给出当。

前状态下五个多功能按键的功能定义。如下图所示:

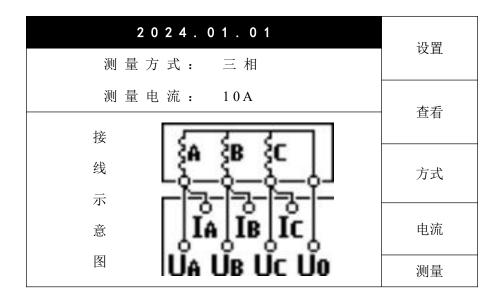


5. ●: 液晶显示器对比度调节

6. 电源插座: 为整机电源输入,内置保险管仓,保险管为10A/250V。

7. 接地柱: 整机外壳接地柱,测量的时候请务必可靠接地。

四、测试及操作方法

1. 接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示:

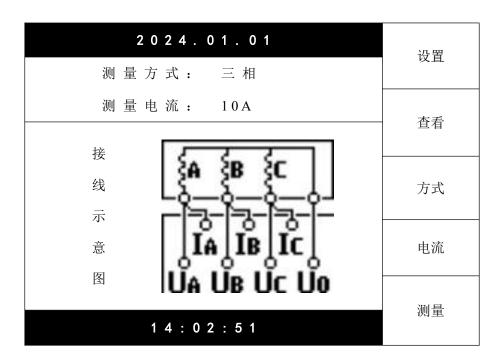

"设置"键: 设置当前日期和时间。

"查看"键: 查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。


"方式"键: 设置测量方式,包括"单相"、"两相"和"三相"。并且在"接线示意图"的区域会显示相应的接线图,可作为实际接线时的参考。

"电流"键: 设置测量的电流大小。在测量方式为"单相"或"两相"时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A。测量方式为"三相"时,可供选择的电流为 1A、5A、10A。您可以参考技术指标所列出的相关参数选择合适的测量电流。

"测量"键: 在接好测试接线,选择好测量电流后,可以按"测量"键开始测试。

2. 单相测量:

接线方式如下图所示(以测量 RAB 为例):

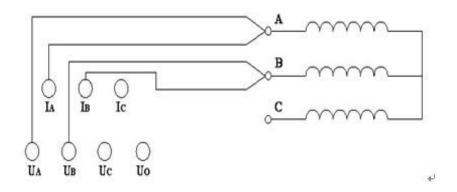

接好被测绕组接线,选择合适的测量电流后,按"测量"键,直阻仪进入测量状

	2024.01.01	分接
		<i>7</i> 113
R	0 . 0 A	存储
正在充电,请稍候! 当 前 分 接 : 0 1		打印
		复测
		退出

此时,绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流因此达不到预设值。此时可按"退出"键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面


	2024.01.01	分接
R	3 5 1 . 2 m Ω	存储
		打印
	当 前 分 接: 01	复测
		退出
		退出

现在,直阻仪开始显示被测绕组的电阻值,并逐步趋于稳定。此时可以按"分接"键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下"分接"键后,右侧的多功能键变成"▲""▼""◀▶""确定"以及"取消",并且弹出分接设置对话框,设置完毕按"确定"保存,或者按"取消"放弃修改,然后即可按"存储""打印"键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按"复测"键重新进行测量计算。

在测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,绕组电阻值会逐步变化直至稳定,您也可以按"复测"键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。

3. 二相测量:

接线方式如下图所示(以测量 RAB 为例):

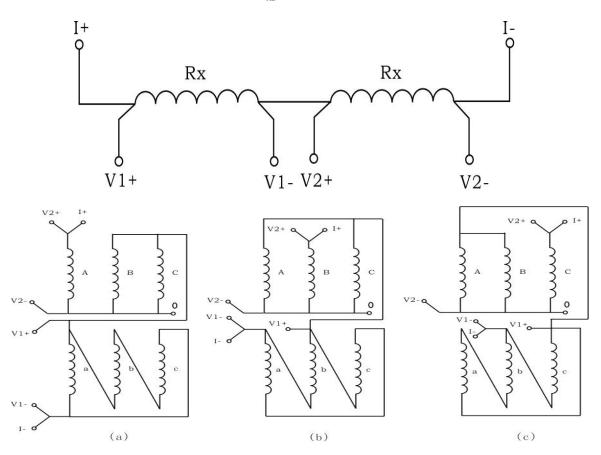

接好被测绕组接线,选择合适的测量电流后,按"测量"键,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:

	2024.01.01	
A	0 . 0 A	
С		存储
正在充电,请稍候!		打印
		复测
		退出

此时,绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流因此达不到预设值。此时可按"退出"键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面

	2024.01.01	
A	3 5 1 . 2 m Ω	
С	3 5 1 . 2 m Ω	存储
		打印
		复测
		退出


1 4 : 0 2 : 5 1

现在,直阻仪开始显示被测绕组的电阻值,并逐步趋于稳定。然后即可按"存储""打印"键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按"复测"键重新进行测量计算。


4. 三相测量:

三相测量适用于 YN 星型联接并且有中性引出端的绕组,对于 yn 联接的绕组由于联接铜排的影响,三相和单相测量结果会有所差异,建议使用单相测量。

三相接线如下图所示:

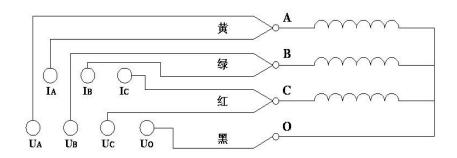

选择好测量电流,接好三相接线,在初始界面状态下按"测量"键后,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:

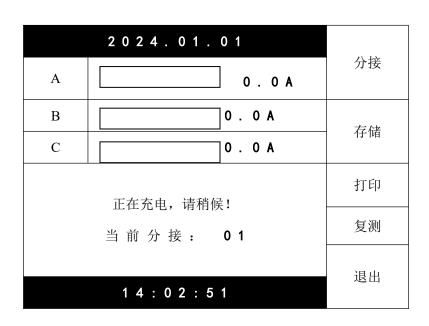

此时,各绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能

所测阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按"退出"键返回,重新选

择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面:

A	3 5 1 . 2 m Ω	分接
В	350.6 m Ω	方砂
С	351.6 m Ω	存储
		打印
不 平 衡 率 : 00.28 % 当 前 分 接 : 01		复测
退出		
1 4 : 0 2 : 5 1		

此时,直阻仪开始显示各相的电阻值,随着各相电阻值逐步趋于稳定,不平衡率将逐步减小。在此状态下,可以按"分接"键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下"分接"键后,右侧的多功能键变成"▲""▼""◀▶""确定"以及"取消",并且弹出分接设置对话框,设置完毕按"确定"保存,或者按"取消"放弃修改。当所有数据基本稳定之后,即可按"存储""打印"键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按"复测"键重新进行测量计算。不平衡率的显示范围最大为50%,超过范围只显示">50%"。

测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换

到下一分接位置, 而不需要放电重新开始测量。此时, 各相电阻值及不平衡率会逐步变化直

至稳定,您也可以按"复测"键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试

测量完毕后,按"退出"键结束测量,此时,直阻仪开始自动放电,显示器相应的做出放电指示,以及蜂鸣器鸣叫。放电完毕,将回到初始界面,即可开始拆除测量接线。

五、 注意事项

- 1.测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关
- 2.不允许在测量过程中拆卸接线。
- 3.如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按"退出"键返回,重新选择电流再试。
- 4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。

六、故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
开机无任何显	1) 电源未接通	接通电源	更换保险管应更换同
示	2) 仪器 10A 保险管	重新安装保险管或	型号保险管不能用其
<i>*</i>	未安装好或断路	更换保险管	它型号代替
	1)待检设备开路	检查设备排除故障	
无电流输出	2) 试验回路有开路	检查试验回路,排除	
	故障	开路故障	

七、运输、贮存

■运输

设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中, 仪器面板应朝上。

■贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许

堆码排放。

设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。

八、开箱及检查

■开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。开箱取出设备,并保留设备外包装和减震物品,既方便了您今后在运输和贮存时使用,又起到了保护环境的作用。

■检查内容

开箱后取出设备,依照装箱单清点设备和配件。如发现短少,请立即与本公司联系,我 公司将尽快及时为您提供服务。

九、其它

本产品整机保修一年,实行"三包",终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题, 提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见,如您公司地址和联系方式变更请及时通知,以便

让我们给您提供及时的跟踪服务。

十、装箱单

1. 直流电阻快速测试仪仪器主机	1台
2. 测试接线	1套
3. 电源线	1根
4. 产品使用说明书	1本
5. 合格证	1 张

6. 5A/10A 保险管	2 个
---------------	-----

7. 打印纸 2 卷